



ESTADO ACTUAL. BARANDILLA ESCALERA EMERGENCIA

ESTADO REFORMADO. BARANDILLA ESCALERA EMERGENCIA

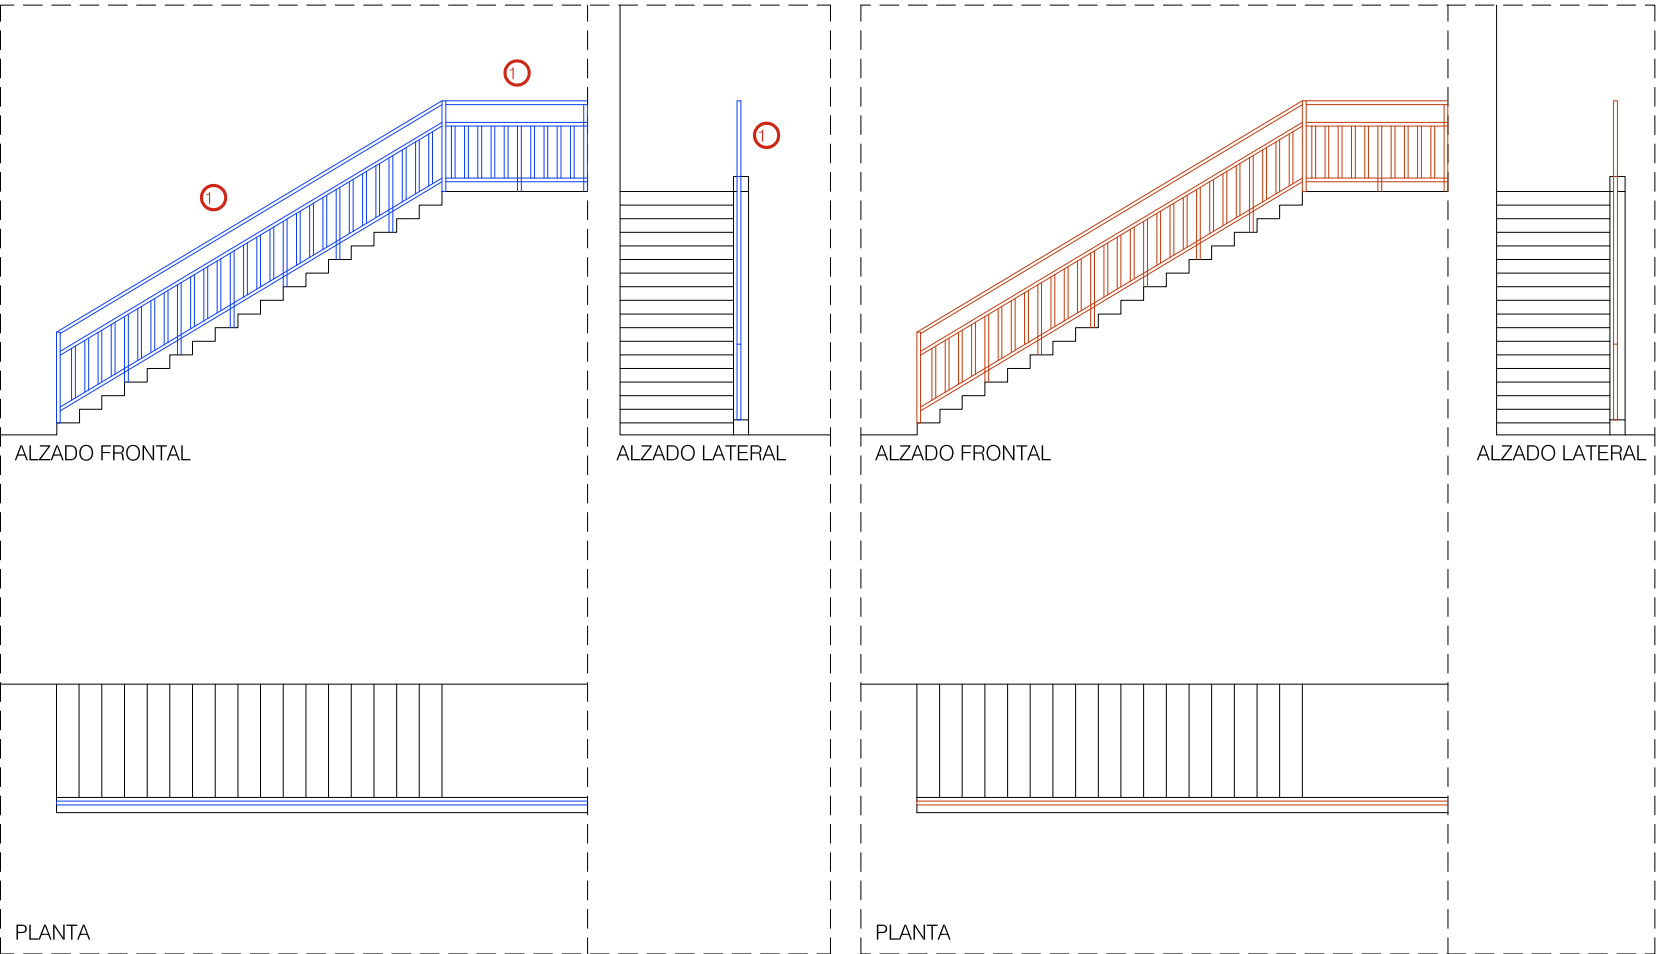

ESTADO ACTUAL. BARANDILLA EXTERIOR

ESTADO REFORMADO. BARANDILLA EXTERIOR

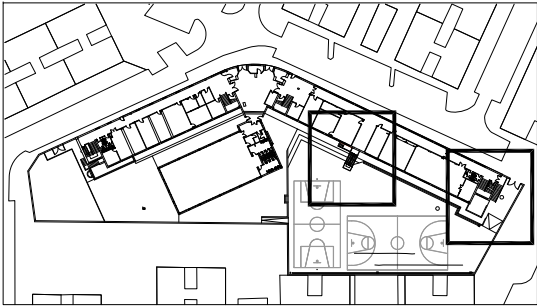

NOTAS GENERALES

-NO MEDIR SOBRE LOS PLANOS.

-CUALQUIER COTA ESTA SUJETA A CONFIRMACION EN OBRA

ACTUACIONES PREVIAS. ESCALERA DE EMERGENCIA

1

LEVANTADO DE BARANDILLAS EXISTENTES

2

LEVANTADO DE PELDAÑOS

CERRAJERÍA. GIMNASIO

BARANDILLAS A INSTALAR

SUBESTRUCTURA A INSTALAR

NUEVOS PELDAÑOS A INSTALAR

VALLA DE CERRAMIENTO FORMADA POR BASTIDORES DE TUBO HORIZONTAL 40X40X1.5 Y VERTICALES DE TUBO DE 30X30X1.5. LACADO AL HORNO EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA SIN SOLDADURA. FIJADOS SOBRE SUBESTRUCTURA DE ACERO FORMADA POR MONTANTES VERTICALES Y HORIZONTALES 100X100X2 SOLDADOS A ESTRUCTURA EXISTENTE Y FIJADOS A SUELO MEDIANTE ANCLAJE QUÍMICO.

PUERTA EXTERIOR ABATIBLE FORMADA POR BASTIDOR DE TUBO DE ACERO 60X40X1.5 Y BARROTES VERTICALES DE 30X30X1.5 Y COLUMNAS DE FIJACIÓN DE 100X100X2 MM. LACADO AL HORNO EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA SIN SOLDADURA. LAS COLUMNAS DE FIJACIÓN DE LA PUERTA Y LOS BASTIDORES SE FIJARÁN A TUBO METÁLICO 100X100X2 FIJADO AL SUELO MEDIANTE TACO QUÍMICO Y LA ESTRUCTURA EXISTENTE.

Dirección General de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID

SITUACION

CALLE ZARATÁN Nº 6, 28037, MADRID

PLANO

ESCALERA EMERGENCIA ARQUITECTURA. ESTADO ACTUAL Y REFORMADO

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación e Investigación c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO

David Benito Martín

Carlos Martín Calderón

16EE01

ESCALA

DINA2 1/100

FECHA

septiembre 2018

REVISADO

-